

# INSPECCIÓN DE SOLDADURA Y ÁREAS ADYACENTES CON PHASED ARRAY.

En la actualidad hay diversos métodos por el cual se puede realizar la inspección de soldadura por Ultrasonido, sin embargo, una inspección de una soldadura al 100% y las áreas adyacentes requieren de mucho tiempo; con el avance de la tecnología, ahora hay diversos métodos y equipos que nos facilitan la inspección en menos tiempo y con un solo escaneo o barrido y así poder evaluar las discontinuidades localizadas de acuerdo a un código como: API 1104, ASME Sec. VIII (Case 2235-9), entre otros.

Uno de estos métodos es **Phased Array**, el cual por ser una tecnología de última generación, nos permite emplear imágenes computarizadas con una mayor probabilidad de detección, registro y generación de reportes.

Para esta aplicación realizaremos la configuración del equipo de **Phased Array** de manera que con una posición podamos realizar la inspección del cordón de soldadura y al mismo tiempo las áreas adyacentes como lo indican los códigos y con la ayuda del encoder poder ver la longitud de las discontinuidades localizadas para su evaluación, ahorrándonos tiempo de inspección.

Una vez ajustado nuestro equipo en distancia, sensibilidad, nuestro encoder calibrado en distancia y configurado el Overlay (perfil de la soldadura), ingresando los datos de la preparación del tipo de junta, para tener la referencia en el barrido Sectorial.

Para la configuración del Overlay ingresamos al menú **PART**, en seguida al sub menú de **OVERLAY** y en la opción **DEFINITION**, seleccionando el tipo de junta, en este caso será Doble V.

Una vez ingresados los datos oprimimos la tecla **HOME** y aparecerá el perfil de la soldadura en la imagen del barrido sectorial.

	DOUBLE V
GE Inspection Technologies Phasor XS	DIMENSION A 0.062 in 0.031 in
	DIMENSION B 0.344 in 0.350 in
CIMENN LINY C IN Auf III CIMENN LINY C III Auf III CIMENN LINY C III Auf III Auf III	DIMENSION C 0.344 in
	DIMENSION D 0.375 in
	<u> </u>



Ingresamos nuevamente al menú **PART**, en seguida al sub menú de **OVERLAY** para ingresar la distancia que deberá tener el transductor al centro de la soldadura conocida como **ORIGIN OFFSET.** 



Esta distancia se obtiene con el siguiente cálculo, para colocar el transductor en la posición con la cual podremos cubrir las áreas adyacentes y el cordón de la soldadura.

Utilizando la fórmula para la distancia de brinco "SD"=2e tang  $\theta$  con el ángulo menor y considerando el ancho de la soldadura y 1" que es lo que marcan los códigos para el área adyacente.



Obteniendo estos datos estamos seguros que se cubre el área adyacente de los dos lados de la soldadura.



Congelando la imagen y con la ayuda de los cursores podemos confirmar que a partir del borde de la soldadura estamos cubriendo el área afectada por el calor antes del cordón con la segunda pierna y después del cordón con la tercera pierna.



En los resultados podemos observar la distancia que hay entre los cursores de forma horizontal, correspondiente a 1" de cada lado de la soldadura.

Una vez marcada la distancia sobre la pieza, procederemos a realizar el barrido.







Una vez localizadas las discontinuidades y ajustada la compuerta sobre la indicación, activaremos la opción de **TOP VIEW** para medir su longitud, oprimiendo la tecla **HOME** e ingresando al menú **DISPLAY**, en el sub menú **VIEW** en la opción **VIEW MODE** cambiamos al **TOP**.

Ahora realizaremos el barrido obteniendo la imagen de la discontinuidad; congelando la imagen podremos realizar la medición por medio de los cursores, colocándolos en los extremos de la discontinuidad y configurando los siguientes resultados en el sub menú de MEAS 1: READING 1: L2L1 con este dato ahora podríamos evaluar nuestra discontinuidad según el código con el que estemos evaluando.



### Conclusión

Podemos ver que con **Phased Array**, colocado el transductor a la distancia correcta y nuestro Encoder ahorraremos tiempo en la inspección; permitiéndonos evaluar nuestras discontinuidades según el código aplicable de manera más rápida y con resultados consistentes.

## www.llogsa.com

#### Centro de Capacitación:

Llog, s.a. de c.v Cuauhtémoc No. 93 Aragón La Villa México D.F. 07000 T. +5255.57502981 F. +5255.57502980

Llog, s.a. de c.v Cuitlahuac No. 54 Aragón La Villa México D.F. 07000 T. +5255.57501414,

Oficina Matriz:

#### Sucursal Ecuador:

Llog, s.a. de c.v Amazonas 4545 y Pereira 3er Piso, Oficina 314 Quito, Ecuador

#### Sucursal Villahermosa:

Llog, s.a. de c.v Sindicato Hidráulico No. 204 Adolfo López Mateos Villahermosa. Tab. 86040 T. +52993.3122515 F. +52993.3122515

#### Sucursal Monterrey:

Llog, s.a. de c.v Río Hudson No. 487 SPGG, Nuevo León 66220 T. +5281.83562135, 83355961 F. +5281.83355428